

# Beüzemelési utasítás forrólevegős forrasztó állomásokhoz

## 1. Bevezetés


Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a [www.tme.eu](http://www.tme.eu)-ra.

A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

## 2. Rendeltetés

A forrólevegős forrasztó állomás rendeltetés szerint SMD elemek forrasztására és kiforrasztására szolgál

## 3. Felkészülés a munkára és használat

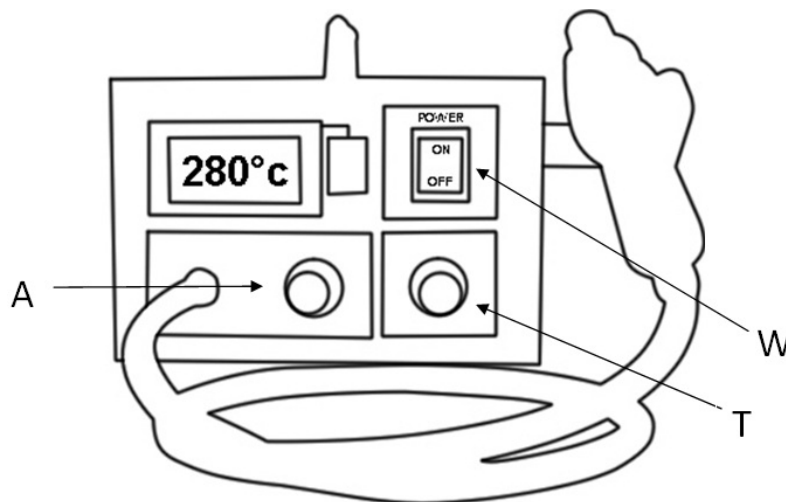

W - tápfeszültség bekapcsoló

A - levegő áram szabályozása

T - hőmérséklet szabályozása

- A készüléket stabil felületre helyezze.
- Győződjön meg arról, hogy a fúvóka nem forró-e.
- Csatlakoztassa a tápkábelt és a fúvókát (pákát) az állomás megfelelő aljzataihoz. Helyezze a fúvókát (pákát) az erre a célra kialakított tartóba.
- Csatlakoztassa a tápvezetéket a megfelelő csatlakozó aljzatba.
- Kapcsolja be tápfeszültséget a készülék elő- vagy oldallapján található gombbal.

- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és a légfűvást, majd várjon a felmelegedésig.
- Irányítsa a forró légáramot közvetlenül a kiforrasztandó (vagy akár beforrasztandó) IC áramkör lábaira, ügyelve arra, hogy a fűvókával ne érjen a lábakhoz.
- Az lábakat tartó forrasztanyag megolvadása után fogó vagy csipesz segítségével vegye ki az IC-t.
- Állítsa a kapcsolót OFF pozícióba. A fűtőbetét hűtése automatikusan bekapcsolódik. Egy idő után a tápfeszültség automatikusan kikapcsolódik. Ekkor már biztonságosan kihúzható a tápcsatlakozó dugó.

#### 4. Biztonsági szempontok

- Ne használja a készüléket rögtön azután, hogy hideg helyről közvetlenül meleg helyre vitte. Páralecsapódás károsíthatja a készüléket.
- Sérült tápvezetékkel azonnal ki kell cseréltetni szakképzett szerelővel.
- A készüléket kizárólag jól szellőztetett helységekben szabad használni.
- Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel vagy olyankor, ha nedvesek a vezetékek, mivel fennáll a zárlat vagy az áramütés veszélye.
- A felfűtött berendezés közelében nem lehetnek könnyen éghető tárgyak, folyadékok vagy gázok.
- Ne használja a forrasztó állomást műanyagok melegítésére, mert az mérgező gázok keletkezésével járhat.
- A tápkábel forró pákával bekövetkező érintése a kábelszigetelés megolvadását okozhatja és ez áramütés veszélyét idézhet elő.
- Fennáll a folyékony forrasztó ón égési sérülést okozó veszélye.
- Használja a megfelelő védőruházatot.
- Ne dobálja a forrasztópákát, abban üveg alkatrészek találhatók.
- Ne dolgozzon feszültség alatt lévő alkatrészekben.
- Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
- Óvja a készüléket a gyermekektől.
- Az állomás forrasztási és kiforrasztási feladatokon kívül másra nem használható.
- Bármiféle szerkezeti módosítás tilos! Illetéktelen szerkezeti változtatások a garancia elvesztését eredményezik, valamint a készülék meghibásodhat vagy balesetet okozhat.
- Soha ne használja a készüléket hajszárításra, ne érintse meg a fűtőbetétet és ne irányítsa a forró levegőt bőrfelületre.
- Az elhasznált elektromos készüléket nem szabad kidobni a többi háztartási hulladékkal. Az elhasznált elektromos készüléket a kijelölt helyen lehet tárolni.



TME Hungary Kft.

Hungaria korut 162 1146 Budapest Adóazonosító:  
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01

# Beüzemelési utasítás forrasztó és kiforrasztó állomásokra

## 1. Bevezetés



Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a [www.tme.eu-ra](http://www.tme.eu-ra).

A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

## 2. Rendeltetés


A berendezés rendeltetés szerint furatgalvanizált elektronikai alkatrészek beforrasztására és kiforrasztására szolgál

## 3. Felkészülés a munkára és használat

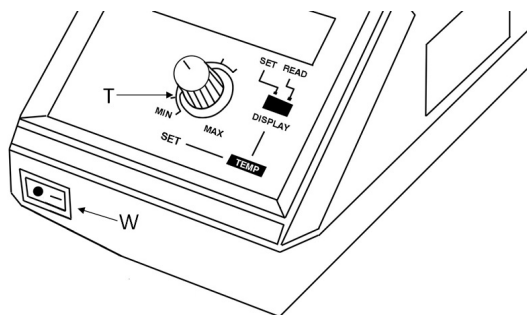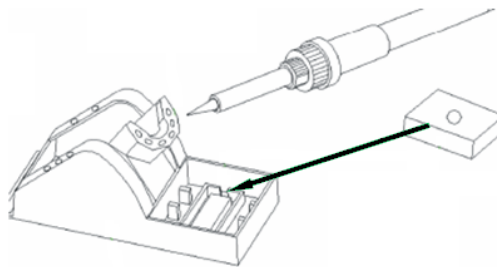

W - Tápfeszültség kapcsoló

T - Hőmérséklet szabályzó

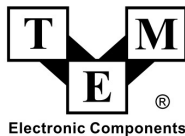


TME Hungary Kft.

Hungaria korut 162 1146 Budapest Adóazonosító:  
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01

- A készüléket stabil felületre helyezze.
- Győződjön meg arról, hogy a pákahegy nem forró-e.
- A pákahegy tisztító szivacsot enyhén nedvesítse meg vízzel és helyezze a készülékházon vagy a pákatartón lévő mélyedésbe.
- Csatlakoztassa a tápkábelt és a forrasztó pákát (csipeszeket) az állomás megfelelő aljzataiba.
- Helyezze el a pákát (csipeszeket) az erre szolgáló tartóra.
- Csatlakoztassa a tápvezetéket a megfelelő csatlakozó aljzatba.
- Kapcsolja be tápfeszültséget a készülék elő- vagy oldallapján található gombbal.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és várjon a pákahegy felmelegedéséig.
- Munkavégzés közben, használat előtt a pákahegyet mindig ónozni kell.
- A pákának a tartóra történő ráhelyezése után ne felejtse lecsökkenteni az állomás üzemi hőmérsékletét.
- A pákatartón hosszú ideig magas hőmérsékleten hagyott pákahegy gyorsabban elhasználódik.
- Használat közben a pákahegy tisztításához mindig az enyhén nedvesített tisztító szivacsot kell használni.

#### 4. Biztonsági szempontok

- Ne használja a készüléket rögtön azután, hogy hideg helyről közvetlenül meleg helyre vitte. Páralecsapódás károsíthatja a készüléket.
- Sérült tápvezetéket azonnal ki kell cseréltetni szakképzett szerelővel.
- A készüléket kizárólag jól szellőztetett helyiségekben szabad használni.
- Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
- Ne kezelje a készüléket nedves kézzel vagy olyankor, ha nedvesek a vezetékek, mivel fennáll a zárlat vagy az áramütés veszélye.
- A felfűtött berendezés közelében nem lehetnek könnyen éghető tárgyak, folyadékok vagy gázok.
- Ne használja a forrasztó állomást műanyagok melegítésére, mert az mérgező gázok keletkezésével járhat.
- A tápkábel forró pákahegygel bekövetkező érintése a kábelszigetelés megolvadását okozhatja és ez áramütés veszélyét idézhet elő.
- Fennáll a folyékony forrasztó ón égési sérülést okozó veszélye.
- Használja a megfelelő védőruházatot.
- Ne dolgozzon feszültség alatt lévő alkatrészeken.
- Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
- Óvja a készüléket a gyermekektől.
- Az állomás forrasztási feladatokon kívül más célra nem használható.
- A munka végeztével kapcsolja ki a tápfeszültséget, húzza ki a tápkábelt és várja meg amíg a készülék lehűl.
- Bármiféle szerkezeti módosítás tilos! Illetéktelen szerkezeti változtatások a garancia elvesztését eredményezik, valamint a készülék meghibásodhat vagy balesetet okozhat.
- Soha ne használja a készüléket hajszáritásra, ne érintse meg a fűtőbetétet és ne irányítsa a forró levegőt bőrfelületre.
- Az elhasznált elektromos készüléket nem szabad kidobni a többi háztartási hulladékkal. Az elhasznált elektromos készüléket a kijelölt helyen lehet tárolni.

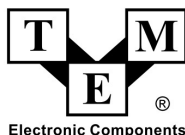

TME Hungary Kft.

Hungaria korut 162 1146 Budapest Adóazonosító:  
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01